

# การวิเคราะห์การแตกหักของคอลูกรีดในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น

## Breakage Analysis of the Journal Rolls in Hot Rolling Steel Re-Bars Process

ชาญเมต์ ภูมิธรรมรอด<sup>1</sup> และ ล้ำเริง เมธรงค์<sup>2</sup>

1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่

1761 ถนนพพนาการ สวนหลวง ภาค 10250

e-mail :chamont@kmut.ac.th

2 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะพัฒนาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

e-mail:sam@shkengineering.com

### บทคัดย่อ

การศึกษาวิเคราะห์การแตกหักของคอลูกรีดเป็นกรณีศึกษาจากโรงงานผลิตเหล็กเส้นแห่งหนึ่งที่ในประเทศไทย เราได้วิเคราะห์หาสาเหตุการแตกหักของคอลูกรีดเพื่อหาแนวทางในการป้องกันในไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต การวิเคราะห์ที่ได้ร่วมร่วมกับบุคลากรจากโรงงานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำหนักและอุณหภูมิ ความร้อน ตรวจสอบความแข็งแรง ตรวจสอบลักษณะของริ้วร้าวให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง นักวิเคราะห์ได้ทำการทดสอบค่าความต้านทานต่อการตื้นตันของคอลูกรีดโดยใช้ ANSYS Software และทำการวิเคราะห์การแตกหักของคอลูกรีดเกิดจากการปั๊มน้ำร้อนเข้าไปในช่องของคอลูกรีด ทำให้เกิดแรงรุนแรงที่คอลูกรีดเกิดความร้อนสูงมากให้ Inner Ring ขยายตัวเล็กน้อยกับคอลูกรีดและเกิดความร้อนที่คอลูกรีดด้วยส่วนตัวของ Oiler Chock ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ติดอยู่กับคอลูกรีด ทำให้เกิดความร้อนสูงมากให้ Oiler Chock เสียหาย น้ำหล่อลื่นไหลเข้าสู่ Bearing Chock และดึงความร้อนออกจากคอลูกรีดอย่างรวดเร็ว โครงสร้างคุลภาครของคอลูกรีดเปลี่ยนจากpearlite เป็นmartensite ทำให้ลดลงต่ำลง ความหนืดเยื่าลดลงและแตกหักในที่สุด

### Abstract

The study is analysis of journal rolls breakage with a case study of hot rolling steel rebars production in Thailand. We analyze the cause of the journal rolls breakage to find the way to prevent the happening in the future. The analysis collected basic data from the steel rebars production factory, the rolls manufacturer, tested their hardness, examined the characteristics of the breakage using dye-penetration, tested microstructure of the broken area and analyzed the stress occurred using ANSYS software. The results of the analysis of the journal rolls breakage found the breakage is caused by the wrong method of adjustment of grooving rolls, which created heat between inner ring and the journal rolls and damaged the oil seal. Cold water flowed into the bearing chock and drew out heat from the journal rolls very rapidly. The microstructure of the journal rolls changed from pearlite to martensite and reduced the toughness quality and broke finally.

**Keywords:** journal rolls, failure analysis, hot rolling steel re-bars process